



OPSÆTNING AF GLASVÆV

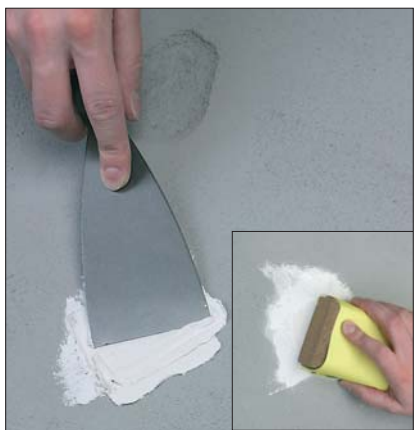

Huller og revner spartles med omrørt polyfilla. Når polyfillaen er tør, slibes den med sandpapir korn 120.

- Spartelmasse
- Sandpapir korn 120
- Spatel
- Gummikop
- Slibeklods

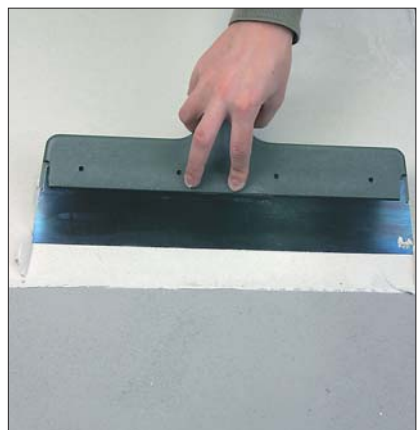

Med en bredspatel fuldspartles hele væggen med letspartel.

- Spartelmasse
- Bredspatel



Væggen slibes med sandpapir korn 120 monteret på et slibebræt påsat et forlængerskaft.

- Slibebrædt
- Sandpapir korn 120
- Forlængerskaft



Med en rulle påføres væggrunder fortyndet med vand 1:1. -Tørretid to timer -

- Væggrunder
- Rullesæt



Vævlím påføres med en rulle i et ensartet lag på væggen. Til kanterne bruges en pensel. Glasvævet sættes op for oven og trykkes let mod væggen. Glasvævet glattes godt ud med en vævspatel, så alle luftlommer fjernes. - Tørretid 1 - 3 døgn -

- Glasvæv
- Vævlím
- Vævspatel
- Kniv



Vævfylde ekstra påføres med en pensel ved alle kanter og med en rulle på de store flader. -Tørretid 3 - 4 timer -

- Glasvævgrunder
- Rulle
- Skaft
- Pensel
- Bakke



Hjørner, indfatninger, kanter ved paneler og karme fuges med acrylfugemasse, som glattes med en fugespatel og en pensel der er fugtet i vand. - Kan overmales efter 1 - 2 døgn -

- Acrylfugemasse
- Fugespatel
- Fugepistol
- Pensel

BECKMANN

